



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Teléfono: +49-[0]7433-9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Manual de instalación Plataforma

## KERN KFP V20

Tipo TKFP-V20-A

Versión 2.4

2023-09

E

TKFP-V20-A-IA-s-2324



# KERN KFP V20

Plataforma

Versión 2.4 2023-09

## Manual de instalación

### Índice

<b>1</b>	<b>Informaciones generales.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Datos técnicos .....</b>	<b>3</b>
2.1	Datos técnicos de la célula de pesaje .....	4
<b>3</b>	<b>Indicaciones básicas (informaciones generales) .....</b>	<b>5</b>
3.1	Dossier .....	5
3.2	Uso previsto .....	5
3.3	Uso inapropiado .....	5
3.4	Garantía .....	5
3.5	Supervisión de los medios de control .....	6
<b>4</b>	<b>Recomendaciones básicas de seguridad.....</b>	<b>6</b>
4.1	Observar las recomendaciones del manual de instrucciones .....	6
4.2	Formación del personal.....	6
<b>5</b>	<b>Transporte y almacenaje.....</b>	<b>6</b>
5.1	Control a la recepción.....	6
5.2	Embalaje / devolución.....	6
<b>6</b>	<b>Desembalaje, emplazamiento y puesta en marcha.....</b>	<b>7</b>
6.1	Lugar de emplazamiento, de explotación .....	7
6.2	Desembalaje, elementos entregados .....	8
6.3	Emplazamiento .....	8
6.3.1	Protecciones de transporte .....	9
6.4	Nivelación.....	12
6.5	Conectar la pantalla .....	12
<b>7</b>	<b>Trabajo.....</b>	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>Límites de explotación .....</b>	<b>13</b>
<b>9</b>	<b>Mantenimiento, conservación en estado de correcto funcionamiento, tratamiento de residuos .....</b>	<b>14</b>
9.1	Limpieza .....	14
9.2	Mantenimiento, conservación en correcto estado de funcionamiento .....	14
9.3	Tratamiento de residuos.....	14
<b>10</b>	<b>Ayuda en caso de averías menores .....</b>	<b>15</b>
<b>11</b>	<b>Ajuste de carga preliminar/ carga estática y sobrecarga.....</b>	<b>16</b>
<b>12</b>	<b>Anexo.....</b>	<b>18</b>

## 1 Informaciones generales

El presente manual de instalación contiene todos los datos indispensables para la instalación y puesta en marcha de las siguientes plataformas de pesaje:

**KERN TKFP 3V20M-A**

**KERN TKFP 6V20M-A, TKFP 6V20LM-A**

**KERN TKFP 15V20M-A, TKFP 15V20LM-A**

**KERN TKFP 30V20M-A, TKFP 30V20LM-A**

**KERN TKFP 60V20M-A, TKFP 60V20LM-A**

**KERN TKFP 150V20M-A, TKFP 150V20LM-A**

**KERN TKFP 300V20M-A**

**KERN TKFP 600V20M-A**

## 2 Datos técnicos

Número del artículo/tipo	Rango de pesaje <i>Máx</i>  kg	Graduación mínima <i>d</i> g	Graduación de verificación <i>e</i> g	Carga mínima <i>Mín.</i> g	Longitud del cable aprox. m	Protecciones de transporte
TKFP 3V20M-A	3	0,1	1	20	3,0	sí
TKFP 6V20M-A	6	0,2	1; 2	20; 40	3,0	sí
TKFP 6V20LM-A	6	0,2	1; 2	20; 40	3,0	sí
TKFP 15V20M-A	6; 15	0,5	2; 5	40; 100	3,0	sí
TKFP 15V20LM-A	6; 15	0,5	2; 5	40; 100	3,0	sí
TKFP 30V20M-A	15; 30	1	5; 10	100; 200	3,0	sí
TKFP 30V20LM-A	15; 30	1	5; 10	100; 200	3,0	no
TKFP 60V20M-A	30; 60	2	10; 20	200; 400	3,0	no
TKFP 60V20LM-A	30; 60	2	10; 20	200; 400	3,0	no
TKFP 150V20M-A	60; 150	5	20; 50	400; 1000	3,0	no
TKFP 150V20LM-A	60; 150	5	20; 50	400; 1000	3,0	no
TKFP 300V20M-A	150; 300	10	50; 100	1000; 2000	3,0	no
TKFP 600V20M-A	600	20	200	4000	2,5	no

## 2.1 Datos técnicos de la célula de pesaje

Sensibilidad		2 mV/V
Resistencia eléctrica de entrada (todos los modelos TKFP)		409 $\Omega$
*excepto	TKFP 60V20M-A	406 $\Omega$
	TKFP 600V20M-A	400 $\Omega$
Resistencia eléctrica de salida (todos los modelos TKFP)		350 $\Omega$
*excepto	TKFP 600V20M-A	400 $\Omega$
Alimentación eléctrica (todos los modelos TKFP)		AC/DC 5–12 V
*excepto	TKFP 15V20LM-A	DC 5–12 V
*excepto	TKFP 600V20M-A	AC/DC 5 V
Clase de precisión		C

## **3 Indicaciones básicas (informaciones generales)**

### **3.1 Dossier**

El presente manual de instalación contiene todos los datos indispensables para la instalación y puesta en marcha de la plataforma KERN TKFP-V20-A.

Con el panel de control forma el denominado, más adelante, sistema de pesaje que para su manejo y configuración necesita el manual del panel de control.

### **3.2 Uso previsto**

La plataforma que acaba de adquirir sirve para definir la masa (el valor de pesaje) del material pesado. Hay que tratarla como una balanza «no automática», es decir el material a pesar ha de ser colocado manualmente, con cuidado, en el centro del plato. El valor de la masa se lee después de haber conseguido la estabilización de la balanza.

### **3.3 Uso inapropiado**

- Nuestras balanzas no son balanzas automáticas y no están diseñadas para su uso en procesos de pesaje dinámico. Sin embargo, después de verificar el alcance de uso individual y los requisitos de precisión especiales para una aplicación dada mencionada aquí, las balanzas también se pueden usar para mediciones dinámicas.
- No someter el plato de pesaje a carga durante un tiempo prolongado. Esto puede dañar el mecanismo de medición.
- Evitar, sin excepción, cualquier golpe y sobrecarga del sistema de pesaje por encima de la carga máxima (*Máx.*), incluyendo la carga que implica la tara. En caso contrario, el sistema de pesaje puede sufrir daños.
- No usar nunca el sistema de pesaje en locales con riesgo de explosión. La versión de serie no tiene protección contra deflagraciones.
- No se debe proceder a modificaciones estructurales del sistema de pesaje. Puede conducir a resultados de pesaje incorrectos, violación de las condiciones técnicas de seguridad, así como dañar la balanza.
- El sistema de pesaje puede utilizarse únicamente conforme a las recomendaciones descritas. Para otros estándares de uso / campos de aplicación es necesario el permiso escrito de KERN.

### **3.4 Garantía**

La garantía se anula en caso de:

- no respetar las recomendaciones del manual de instrucciones;
- uso no conforme a las aplicaciones descritas;
- cambios de la construcción del aparato;
- dañar mecánicamente o dañar el aparato por actuación de suministros, de líquidos;
- desgaste normal;
- colocar indebidamente el aparato o usar una instalación eléctrica inapropiada;
- sobrecarga del sistema de medición,

### 3.5 Supervisión de los medios de control

Dentro del marco del sistema de control de calidad es necesario verificar habitualmente las propiedades técnicas de medición del sistema de pesaje, así como, si es accesible, de la pesa de control. A este fin, el usuario responsable tiene que definir la periodicidad adecuada, así como el estándar y los límites de estos controles. Las informaciones sobre la supervisión de las medidas de control, como el sistema de pesaje, así como las pesas patrón, se encuentran accesibles en la página Web de KERN ([www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)). Las pesas patrón y los sistemas de pesaje se pueden calibrar de forma rápida y económica en el laboratorio de calibración de KERN acreditado por DKD (Deutsche Kalibrierdienst) (con referencia al estándar nacional).

## 4 Recomendaciones básicas de seguridad

### 4.1 Observar las recomendaciones del manual de instrucciones

---



Antes de instalar y poner en funcionamiento el aparato, léase el manual de instrucciones, incluso si tiene experiencia con las balanzas de KERN.

---

### 4.2 Formación del personal

Este aparato puede ser utilizado y mantenido únicamente por personal formado. La instalación y el mantenimiento han de efectuarse únicamente por personal especializado que tenga profundos conocimientos sobre el mantenimiento de las balanzas.

## 5 Transporte y almacenaje

### 5.1 Control a la recepción

Inmediatamente después de recibir el paquete, verifíquelo en busca de daños externos visibles; lo mismo se aplica al dispositivo al desempacarlo.

### 5.2 Embalaje / devolución

---



- ⇒ Todos los componentes del embalaje original deben guardarse para el caso de una posible devolución.
  - ⇒ El transporte de la devolución siempre se ha de efectuar en el embalaje original.
  - ⇒ Antes de enviar el aparato hay que desconectar todos los cables conectados, así como las unidades sueltas / móviles.
  - ⇒ Si existen, hay que volver a instalar las protecciones de transporte.
  - ⇒ Todas las piezas tienen que estar aseguradas para no desplazarse y dañarse.
-

## **6 Desembalaje, emplazamiento y puesta en marcha**

### **6.1 Lugar de emplazamiento, de explotación**

Las plataformas están fabricadas de forma que indiquen resultados de medición fiables en condiciones normales de explotación.

Una correcta elección del emplazamiento adecuado del sistema de pesaje asegura su trabajo preciso y rápido.

**En el lugar del emplazamiento hay que respetar los siguientes principios:**

- Posicionar el sistema de pesaje sobre una superficie estable y plana. La superficie ha de estar adaptada para soportar la carga máxima de la plataforma cargada en cada uno de sus puntos de apoyo. El suelo ha de ser, igualmente, estable para que ninguna vibración se produzca durante el pesaje. Esto también debe tenerse en cuenta al instalar la plataforma en un sistema transportador y dispositivos similares.
- En la medida de lo posible, el lugar de emplazamiento ha de estar libre de toda vibración, por ej. de la vecindad de otra maquinaria.
- No usar el sistema de pesaje en entornos con riesgo de deflagración.
- Evitar temperaturas extremas, así como cambios de temperatura debidos p. ej. a la presencia de radiadores o trabajo en una zona con riesgo de exposición directa a la luz solar.
- Proteger el sistema de pesaje contra corrientes directas de aire provocadas por puertas y ventanas abiertas.
- El sistema de pesaje ha de colocarse únicamente en un ambiente seco, protegido contra el ambiente altamente húmedo, el vapor y polvo.
- Antes de conectar la plataforma a la electricidad ésta ha de alcanzar la temperatura ambiental.
- No exponer el aparato a una fuerte humedad durante un largo periodo de tiempo. El aparato puede cubrirse de rocío (condensación de humedad ambiental) si pasa de un ambiente frío a un ambiente más cálido. En ese caso el aparato necesita aproximadamente 2 horas de aclimatación a temperatura ambiente.
- Evitar las sacudidas durante el pesaje.
- Evitar las cargas electrostáticas que se puedan originar entre el material a pesar o el recipiente de pesaje.
- Mantener alejadas las sustancias químicas (p. ej. líquidos o gases) que pudieran corroer las superficies internas y externas de la balanza dañándolas.
- Observar el índice de protección IP del aparato.
- En el caso de aparición de campos electromagnéticos, cargas estáticas (p. ej. de los teléfonos móviles o aparatos de radio), así como de una alimentación eléctrica inestable, las indicaciones de peso pueden sufrir desviaciones (resultados incorrectos o daños a la balanza). Entonces, cambie la ubicación o elimine la fuente de interferencia.

## **6.2 Desembalaje, elementos entregados**

Saque la base y el plato de pesaje del embalaje, retire el material de embalaje y colóquelos en el área de trabajo prevista. Verifique la presencia de todos los elementos de entrega y su integridad.

### **Elementos entregados:**

- Base (acero, lacado)
- Plato de pesaje (acero inoxidable)
- Protecciones para el transporte (según el modelo, véase el capítulo 2)
- Manual de instalación

## **6.3 Emplazamiento**


1. Retire las protecciones para el transporte (véase el capítulo 6.3.1).
2. Coloque el plato en la base.

### 6.3.1 Protecciones de transporte




#### Información general sobre la protección para el transporte:


- La información sobre si la balanza está equipada con unas protecciones para el transporte aparece en los datos técnicos, cap. 2.
- Las balanzas KERN vienen con varios dispositivos de protección para el transporte. Por lo tanto, siga las instrucciones de este capítulo.
- Nunca quite ningún otro tornillo que no sean los tornillos de seguridad para el transporte, de lo contrario, la balanza podría dañarse.
- No afloje los tornillos sellados (1). Los tornillos sellados están recubiertos con un barniz protector (diferentes colores).

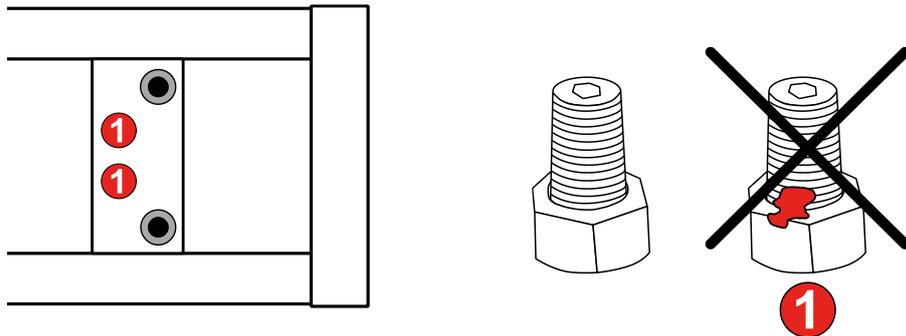


- No retire los topes de carga de las esquinas (2), de lo contrario, la balanza podría dañarse. Los topes de carga de las esquinas están ubicados entre la cara superior e inferior de la plataforma. Se componen de un perno y una tuerca.

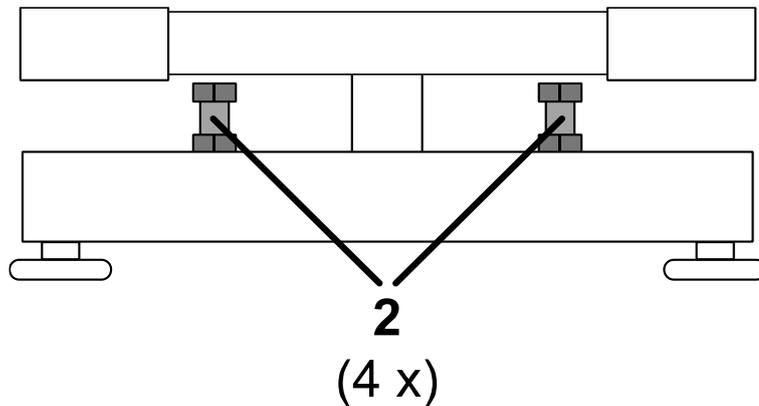


### Posibilidad 1:
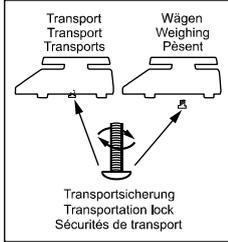
<b>Nota sobre la protección para el transporte</b>	
<b>Tipo de protecciones para el transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 perno de cabeza hexagonal en la cara superior con tuerca</li><li>• 1 perno prisionero roscado con toma hexagonal interior en la cara inferior, con tuerca</li></ul>

1. Quite el plato de la balanza.
2. Voltee la balanza boca abajo.
3. La posición de las protecciones para el transporte está marcada con una flecha.
4. Retire las tuercas de las protecciones para el transporte de la cara inferior.

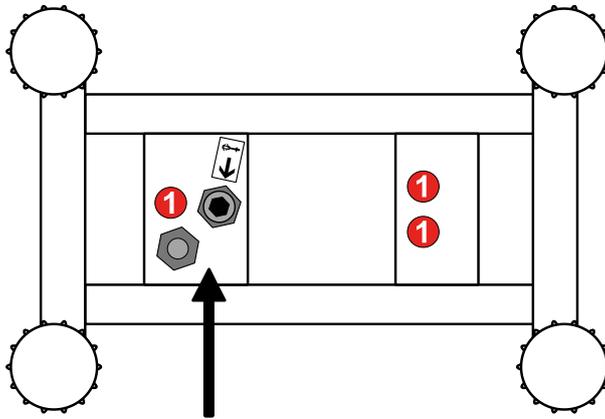


5. Retire el perno prisionero roscado del lado de la cara inferior.

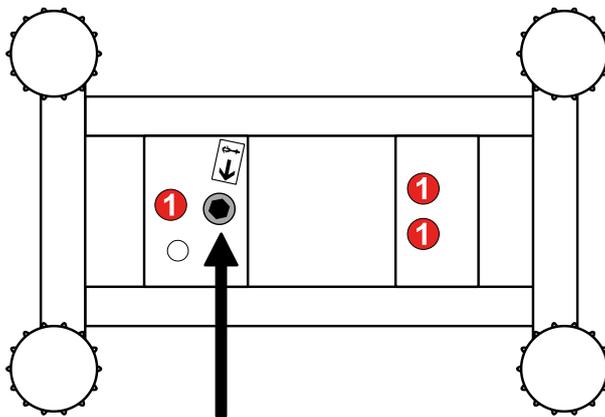


6. Voltee la balanza boca arriba.

7. Retire el tornillo de cabeza hexagonal del lado de la cara superior.

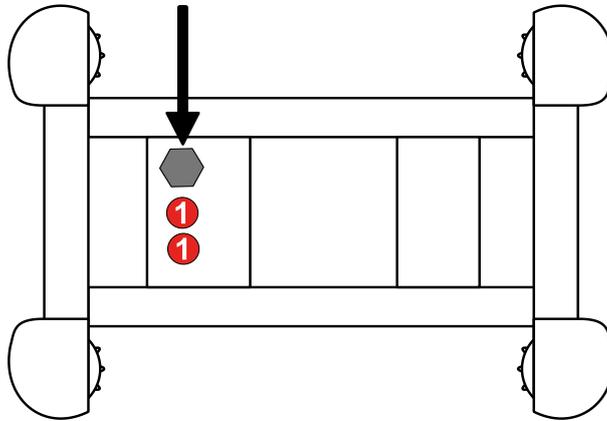


**Posibilidad 2:**
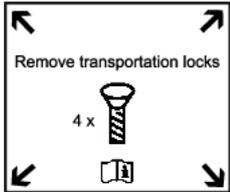
<b>Nota sobre la protección para el transporte</b>	 <p>Remove transportation locks</p> <p>4 x</p> 
<b>Tipo de protecciones para el transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 tornillos de con cabeza cilíndrica y cabeza hexagonal en el lado de la cara superior</li></ul>


1. Quite el plato de la balanza.

2. Quite las protecciones para el transporte.

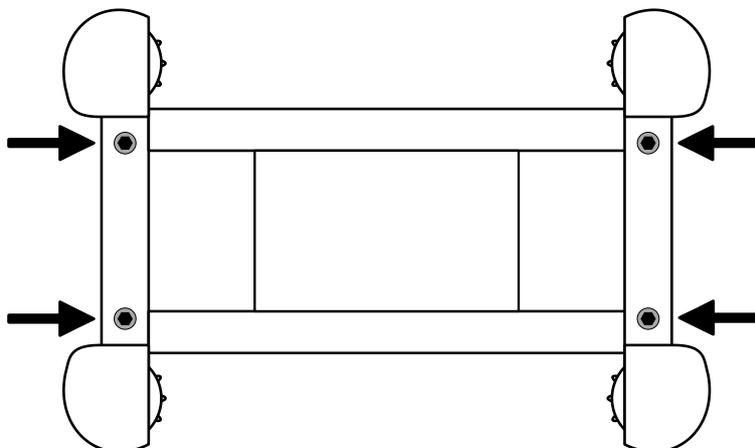

## 6.4 Nivelación

Únicamente una plataforma de pesaje nivelada correctamente indica unos resultados de pesaje correctos. La plataforma ha de ser nivelada durante primera instalación y tras cada cambio de ubicación.

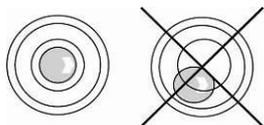

⇒ Quitar la plataforma de la balanza dado que el nivel se encuentra debajo de ella.

⇒ Nivele la plataforma usando patas ajustables en altura, la burbuja de aire en el nivel debe estar en el área marcada.

## 6.5 Conectar la pantalla



Antes de emprender cualquier acción de instalación desconecte el aparato de la fuente de alimentación.

El cable de conexión del panel de control ha de instalarse de modo que se encuentre protegido contra cualquier tipo de daño.

Conecte la plataforma al panel de control de acuerdo con la siguiente tabla.

Salida de la célula de pesaje	Toma de la plataforma KERN KFP
EXC+ (5 V)	Véase la marca de la célula de carga
EXC- (0)	
SIG-	
SIG+	
SEN +	
SEN -	

## 7 Trabajo

Información sobre


- **alimentación de red**  
(la electricidad se suministra a través del cable de conexión del panel de control),
- **Primera puesta en marcha**
- **Conexión de aparatos periféricos**
- **ajuste, linealización y legalización**  
(la posibilidad de verificación se aplica únicamente a la balanza completa, es decir, la plataforma en combinación con el panel de control adecuado)

así como sobre la explotación correcta – ver el manual de instrucciones entregado con el panel de control.

## 8 Límites de explotación


El diseño de la plataforma de la balanza es lo suficientemente sólido, como para garantizar que en caso de sobrecarga accidental no se producirán daños a la estructura de este.

Su capacidad de carga estática, es decir la carga admisible estática depende de la situación de la masa (posición A-C). No sobrepasar la capacidad máxima de carga estática.

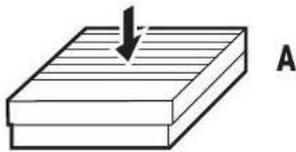


**A**

**A** = carga en posición central

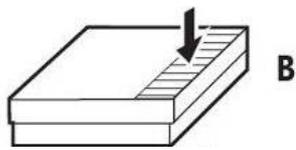

**B**

**B** = carga en posición lateral

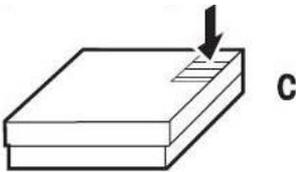

**C**

**C** = carga sobre un único lado



Evitar la caída de objetos sobre el puente, cargas repentinas (percusiones) y golpes laterales.

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones operativas:

Número del artículo/tipo	A	B	C
TKFP 3V20M-A	4 kg	3 kg	1 kg
TKFP 6V20M-A	9 kg	6 kg	3 kg
TKFP 6V20LM-A	9 kg	6 kg	3 kg
TKFP 15V20M-A	22 kg	15 kg	7 kg
TKFP 15V20LM-A	22 kg	15 kg	7 kg
TKFP 30V20M-A	45 kg	30 kg	15 kg
TKFP 30V20LM-A	45 kg	30 kg	15 kg
TKFP 60V20M-A	90 kg	60 kg	30 kg
TKFP 60V20LM-A	90 kg	60 kg	30 kg
TKFP 150V20M-A	225 kg	150 kg	75 kg
TKFP 150V20LM-A	225 kg	150 kg	75 kg
TKFP 300V20M-A	450 kg	300 kg	150 kg
TKFP 600V20M-A	900 kg	600 kg	300 kg

## 9 Mantenimiento, conservación en estado de correcto funcionamiento, tratamiento de residuos

---



Antes de emprender cualquier acción de mantenimiento, limpieza o reparación desconectar el aparato de la fuente de alimentación.

---

### 9.1 Limpieza

- ⇒ Limpie la plataforma con un paño suave humedecido con un detergente suave.
- ⇒ Quite el plato de la balanza para quitar la suciedad y cuerpos extraños que se puedan acumular bajo éste. No usar para esta tarea ningún objeto contundente.
- ⇒ Elimine habitualmente las sustancias corrosivas.
- ⇒ Tenga en cuenta el nivel de protección IP.

### 9.2 Mantenimiento, conservación en correcto estado de funcionamiento

- ⇒ El aparato puede ser abierto únicamente por el personal de servicio técnico formado y autorizado por KERN.
- ⇒ Asegure un calibrado sistemático del sistema de pesaje, véase el capítulo 3.5“Supervisión de los medios de control”.

### 9.3 Tratamiento de residuos

- ⇒ El reciclaje del embalaje y del aparato tiene que efectuarse conforme a la ley nacional o regional en vigor en el lugar de uso del aparato.

## 10 Ayuda en caso de averías menores

En caso de alteración del funcionamiento del programa es suficiente tenerla apagada y desconectada de la red durante un momento. Posteriormente, puede repetir el procedimiento de pesaje.

Ayuda:

### **Avería**

Indicación de masa oscila permanentemente.

### **Causas posibles:**

- Corriente de aire / movimiento de aire.
- Vibraciones del suelo.
- La plataforma está en contacto con objetos extraños.
- Campos electromagnéticos/cargas electrostáticas (elegir otro lugar de instalación de la balanza / si es posible, apagar el aparato que causa la alteración de funcionamiento).

Resultado de pesaje evidentemente erróneo.

- La báscula está descargada pero no indica el cero.
- Calibración incorrecta.
- Existen fuertes variaciones de temperatura.
- La plataforma no está colocada horizontalmente.
- Campos electromagnéticos/cargas electrostáticas (elegir otro lugar de instalación de la balanza / si es posible, apague el aparato que causa la interferencia).

En caso de aparición de estos mensajes, apagar y encender la balanza. Si el error persiste, ponerse en contacto con el fabricante.




## 11 Ajuste de carga preliminar/ carga estática y sobrecarga

Número del artículo/tipo	Carga estática** (kg) **= carga preliminar colocada con anterioridad	Protección de sobrecarga axial (kg)	Protección de sobrecarga en la esquina (kg)	Rango mínimo de medición de la celda de carga E <sub>min</sub> (kg)	Rango máximo de medición de la celda de carga E <sub>máx</sub> (kg)
TKFP 3V20M-A	1,7	-	3,6	0	5
TKFP 6V20M-A	1,7	-	7,2	0	10
TKFP 6V20LM-A	2,6	-	7,2	0	10
TKFP 15V20M-A	2,6	-	18	0	20
TKFP 15V20LM-A	3,3	-	18	0	20
TKFP 30V20M-A	3,3	-	36	0	50
TKFP 30V20LM-A	4,9	-	36	0	50
TKFP 60V20M-A	3,3	-	72	0	100
TKFP 60V20LM-A	4,9	-	72	0	100
TKFP 150V20M-A	4,9	-	180	0	200
TKFP 150V20LM-A	10,1	-	180	0	200
TKFP 300V20M-A	10,1	-	360	0	500
TKFP 600V20M-A	26	-	660	0	750


Número del artículo/tipo	Dimensiones de la plataforma (mm)	Tipo de celda de carga	Número del certificado de homologación	Clase de precisión	El recíproco al intervalo de escala mínimo relativo a la celda de carga	El número máximo permitido de graduaciones elementales	Rango de temperatura permitido		La inversa de la respuesta relativa de la señal en precarga	Error parcial
					Y	$n_{LC}/n_{max}$	T <sub>min</sub>	T <sub>máx</sub>	Z	P <sub>LC</sub>
							(°C)	(°C)		
TKFP 3V20M-A	230 x 230 x 103	L6D 5KG	TC7868 rev. 1	C	10000	3000	-10	40	3000	0,7
TKFP 6V20M-A	230 x 230 x 103	L6D 10KG	TC7868 rev. 1	C	10000	3000	-10	40	3000	0,7
TKFP 6V20LM-A	300 x 240 x 106	L6D 10KG	TC7868 rev. 1	C	10000	3000	-10	40	3000	0,7
TKFP 15V20M-A	300 x 240 x 106	L6D 20KG	TC7868 rev. 1	C	10000	3000	-10	40	3000	0,7
TKFP 15V20LM-A	400 x 300 x 114	L6N 20KG	D09-06.11 rev. 1	C	12000	3000	-10	40	4000	0,7
TKFP 30V20M-A	400 x 300 x 114	L6E 50KG	TC7838 rev. 1	C	10000	3000	-10	40	4200	0,7
TKFP 30V20LM-A	500 x 400 x 125	L6G 50KG	D09-03.22 rev. 2	C	10000	3000	-10	40	3000	0,7
TKFP 60V20M-A	400 x 300 x 114	L6E 100KG	TC7838 rev. 1	C	10000	3000	-10	40	4200	0,7
TKFP 60V20LM-A	500 x 400 x 124	L6G 100KG	D09-03.22 rev. 2	C	12000	3000	-10	40	3000	0,7
TKFP 150V20M-A	500 x 400 x 124	L6G 200KG	D09-03.22 rev. 2	C	12000	3000	-10	40	3000	0,7
TKFP 150V20LM-A	650 x 500 x 136	L6G 200KG	D09-03.22 rev. 2	C	12000	3000	-10	40	3000	0,7
TKFP 300V20M-A	650 x 500 x 136	L6G 500KG	D09-03.22 rev. 2	C	12000	3000	-10	40	3000	0,7
TKFP 600V20M-A	800 x 600 x 190	PW12C 750KG	TC11749 rev. 0	C	25000	6000	-10	40	8000	0,7

## 12 Anexo

A4

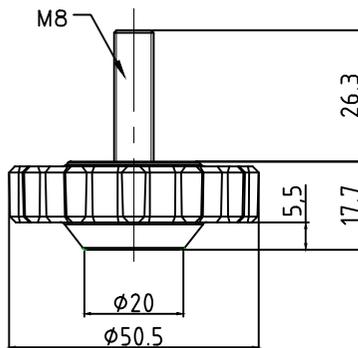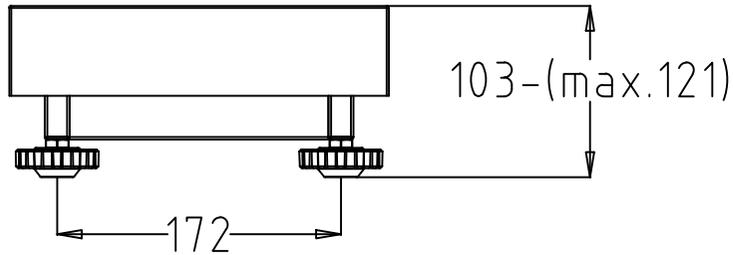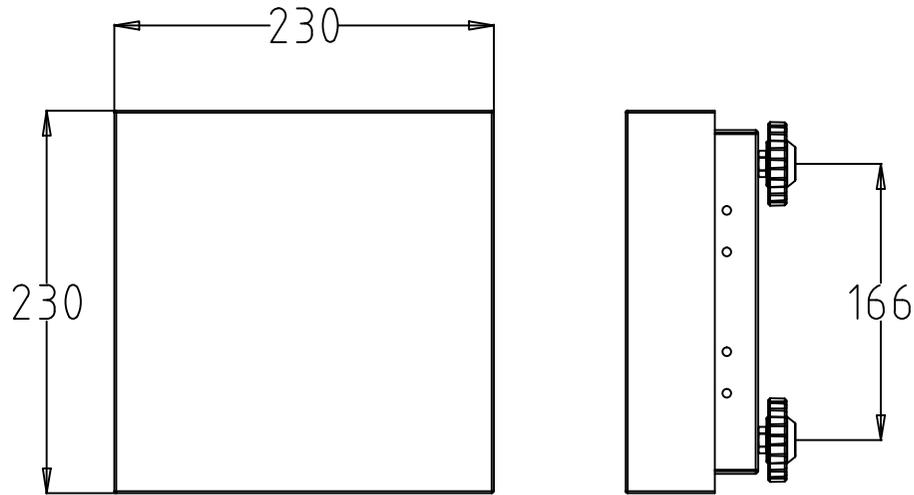





REVISIONS				
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	A0	Released	2023.9.19	Tim.Zhao

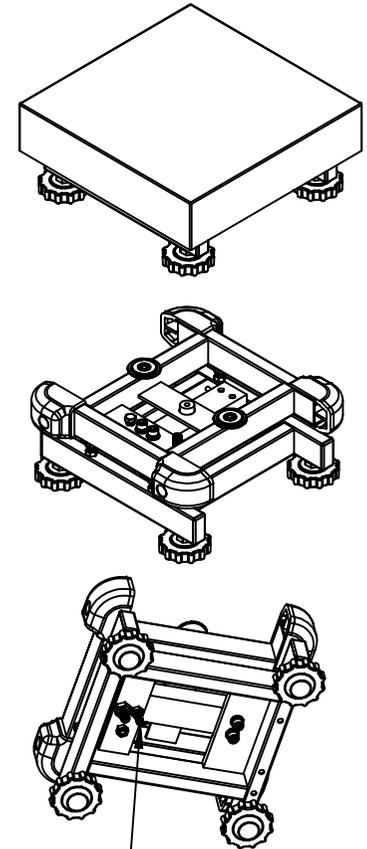




Transport protection screw

<small>TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DEC ANGLES ±0.1 FOR 0.X ±0.05 FOR 0.XX</small>		<b>KERN® KERN &amp; SOHN GmbH</b>		
<small>3RD ANGLE PROJECTION</small> DRAWN: Y.J.Zhao	TITLE: TKFP 3V20M-A with feet TKFP 6V20M-A with feet			
CHECKED: Tim.Zhao	MODEL NO.	PB2323-3K-KERN PB2323-6K-KERN	PART NO.	1308004.00001 1308004.00002
APPROVED: Tim.Zhao	MATERIAL		FINISH	
UNIT: mm	SCALE:	DO NOT SCALE DRAWING		SHEET OF

A4

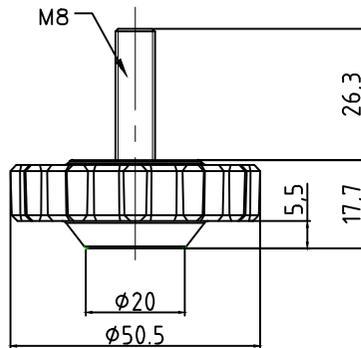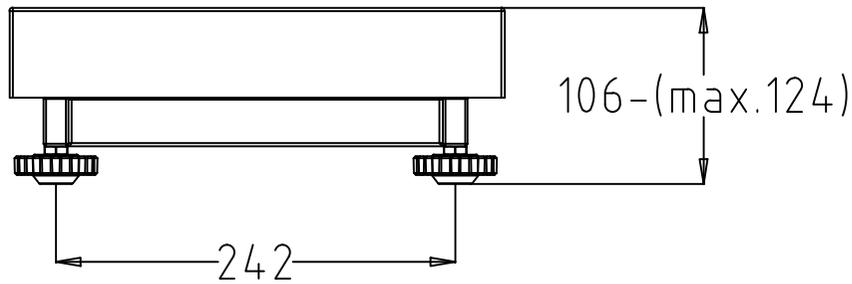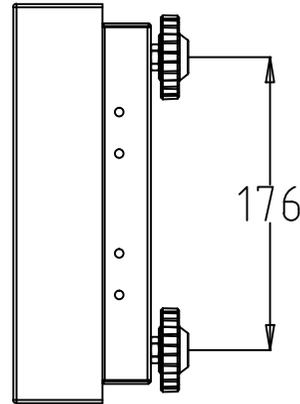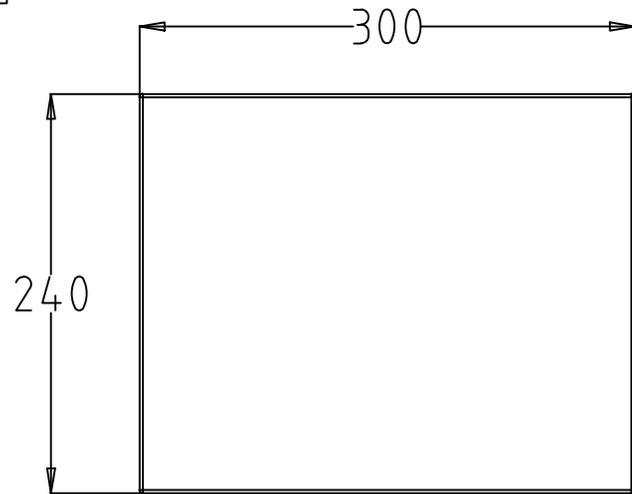

REVISIONS				
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	A0	Released	2023.9.19	TimZhao

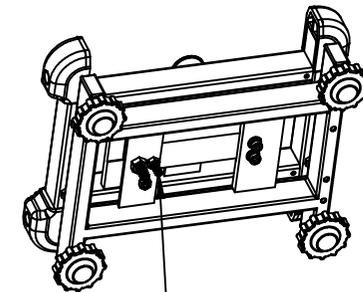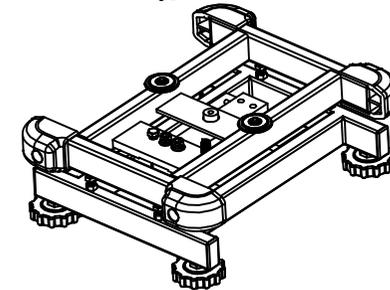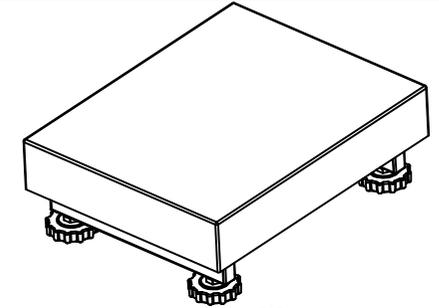




Transport protection screw

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
 DEC ANGLES ±0.1 FOR 0.X ±0.05 FOR 0.XX


**KERN® KERN & SOHN GmbH**

3RD ANGLE PROJECTION		TITLE: TKFP 6V20LM-A with feet TKFP 15V20M-A with feet TKFP 30V20SM-A with feet		
DRAWN	Y.J.Zhao	MODEL NO.	PB3024-6K-KERN PB3024-15K-KERN PB3024-30K-L6D-KERN	PART NO. 130800600011 130800600012 130800600037
CHECKED	Tim.Zhao	MATERIAL		FINISH
APPROVED	Tim.Zhao			
UNIT	mm	SCALE	DO NOT SCALE DRAWING SHEET OF	

A4

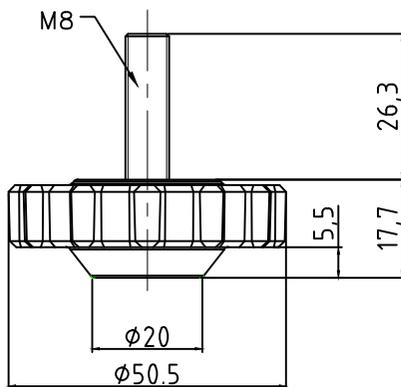
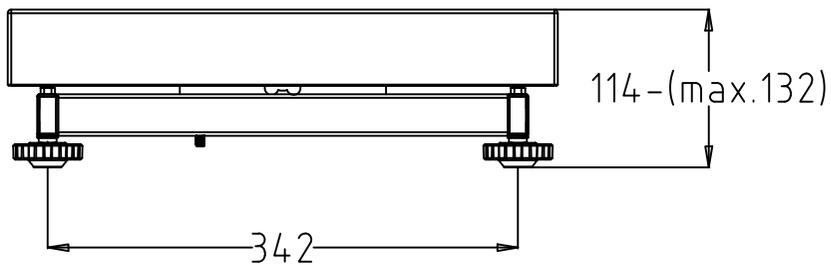
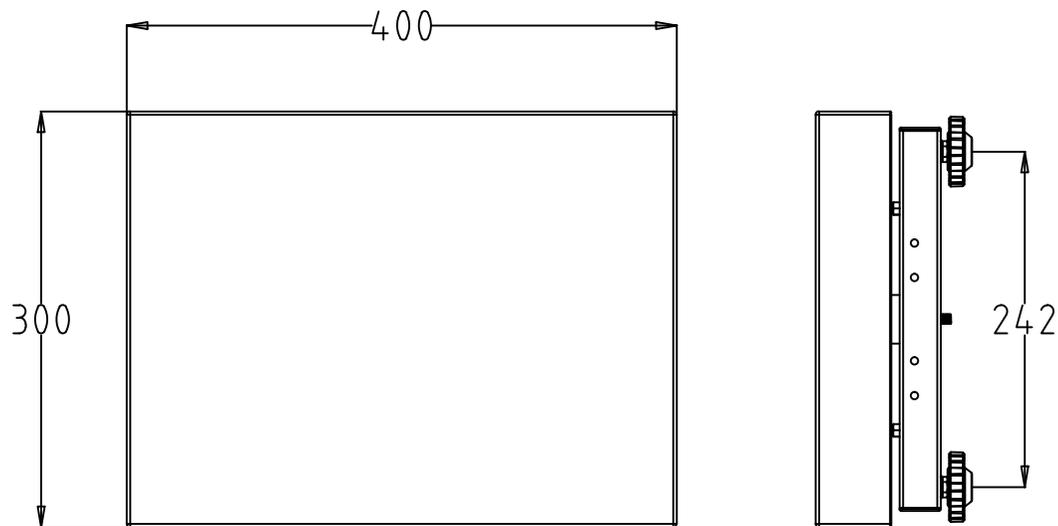


REVISIONS				
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	A0	Released	2023.9.19	Tim.Zhao

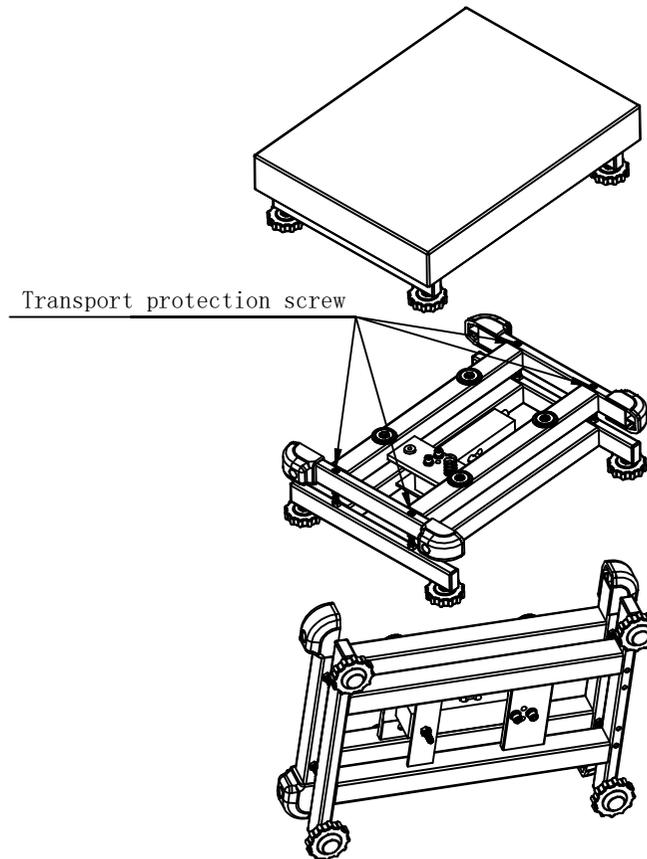


<small>TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DEC ANGLES ±0.1 FOR 0.X ±0.05 FOR 0.XX</small>		<small>±0.5</small>		<b>KERN® KERN &amp; SOHN GmbH</b>	
<small>3RD ANGLE PROJECTION</small>	TITLE: TKFP 15V20LM-A with feet				
DRAWN	Y.J.Zhao	MODEL NO.	PB4030-15K-KERN	PART NO.	130800700009
CHECKED	Tim.Zhao	MATERIAL		FINISH	
APPROVED	Tim.Zhao				
UNIT	mm	SCALE	DO NOT SCALE DRAWING		SHEET OF



A4

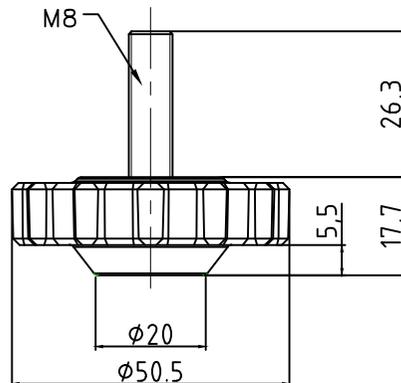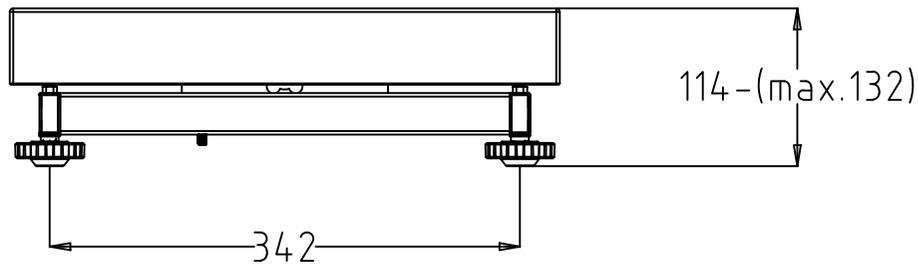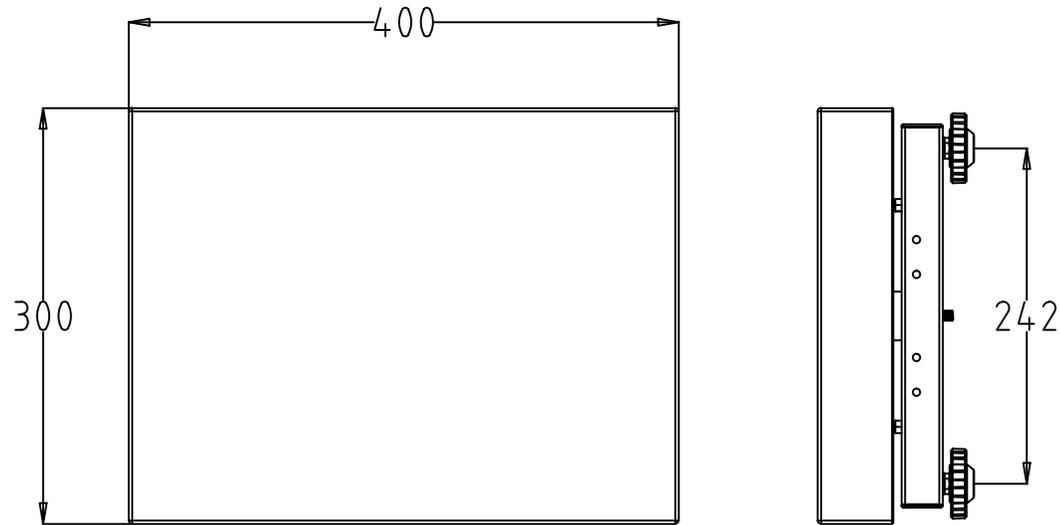

REVISIONS				
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	A0	Released	2023.9.19	Tim.Zhao

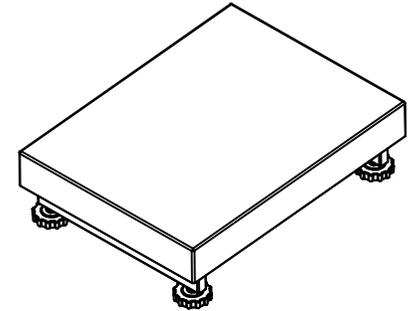

Transport protection screw



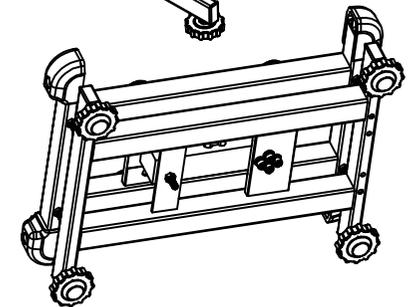
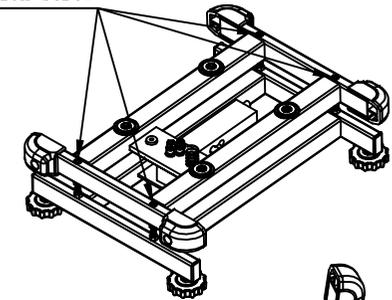


TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
DEC ANGLES ±0.1 FOR 0.X ±0.05 FOR 0.XX


**KERN® KERN & SOHN GmbH**

3RD ANGLE PROJECTION	TITLE: TKFP 30V20M-A with feet			
DRAWN	Y.J.Zhao	MODEL NO.	PB4030-30K-KERN	PART NO. 130800700002
CHECKED	Tim.Zhao	MATERIAL		FINISH
APPROVED	Tim.Zhao			
UNIT	mm	SCALE	DO NOT SCALE DRAWING	SHEET OF



A4

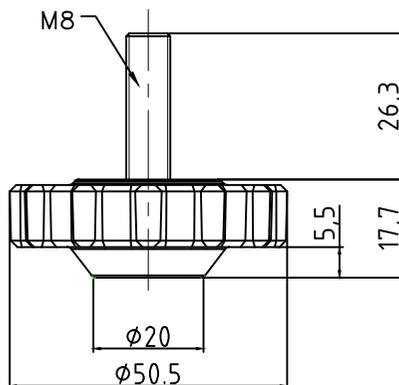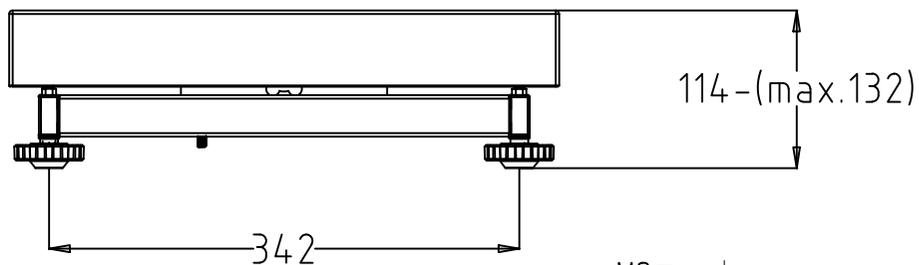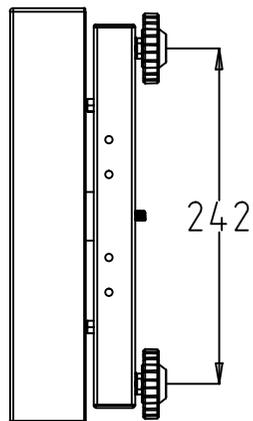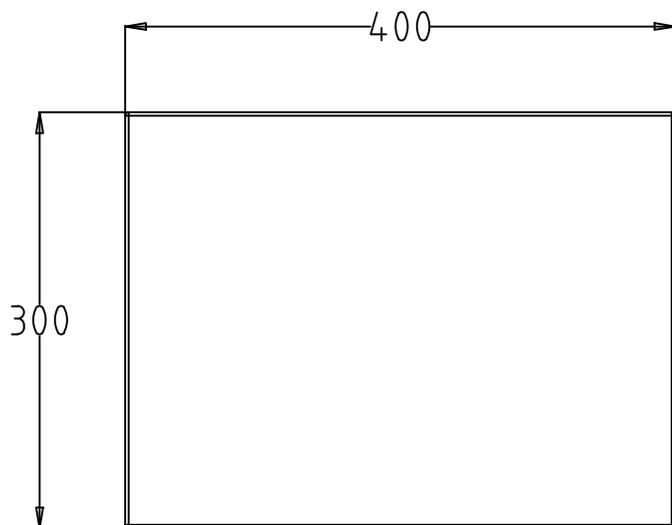

REVISIONS				
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	A0	Released	2023.9.19	Tim.Zhao




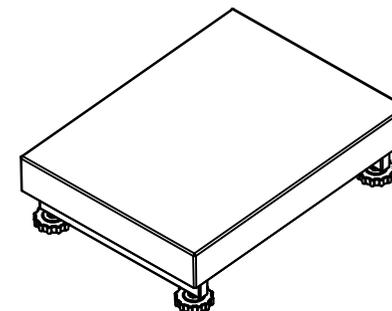


No transport protection screws

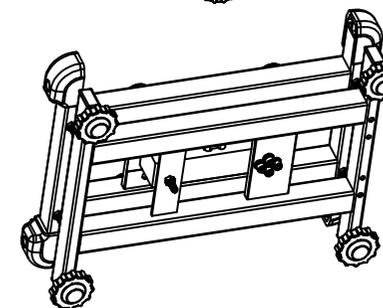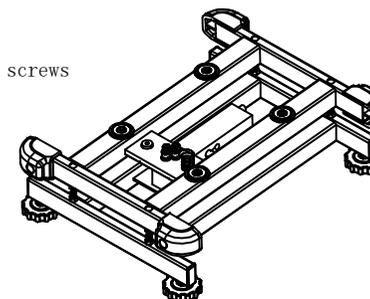


<small>TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DEC ANGLES ±0.1 FOR 0.X ±0.05 FOR 0.XX</small>		<small>±0.5</small>		<b>KERN® KERN &amp; SOHN GmbH</b>	
<small>3RD ANGLE PROJECTION</small>	TITLE: TKFP 60V20M-A with feet				
DRAWN Y.J.Zhao	CHECKED Tim.Zhao	MODEL NO. PB4030-60K-KERN	PART NO.	130800700004	
APPROVED Tim.Zhao	MATERIAL	FINISH			
UNIT mm	SCALE	DO NOT SCALE DRAWING		SHEET OF	

A4

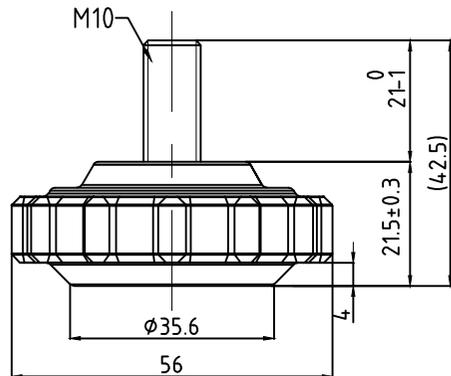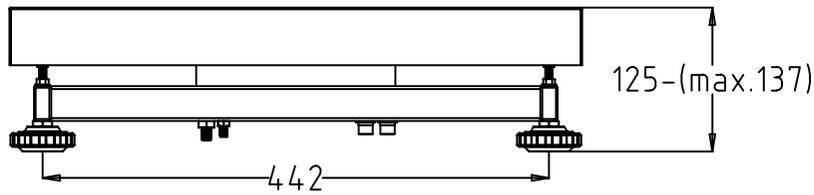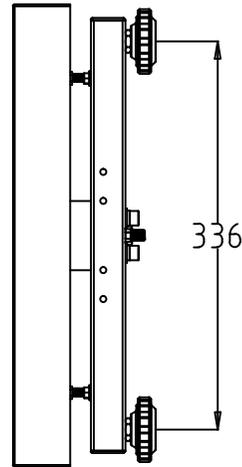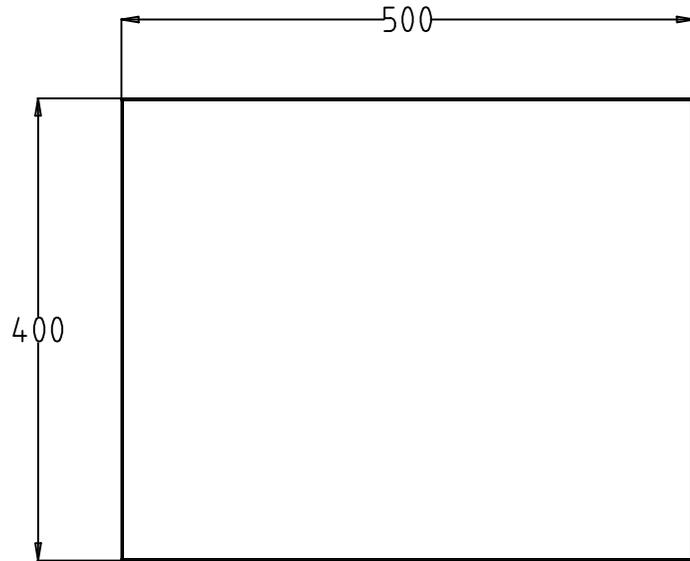





REVISIONS				
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	A0	Released	2023.9.19	Tim.Zhao

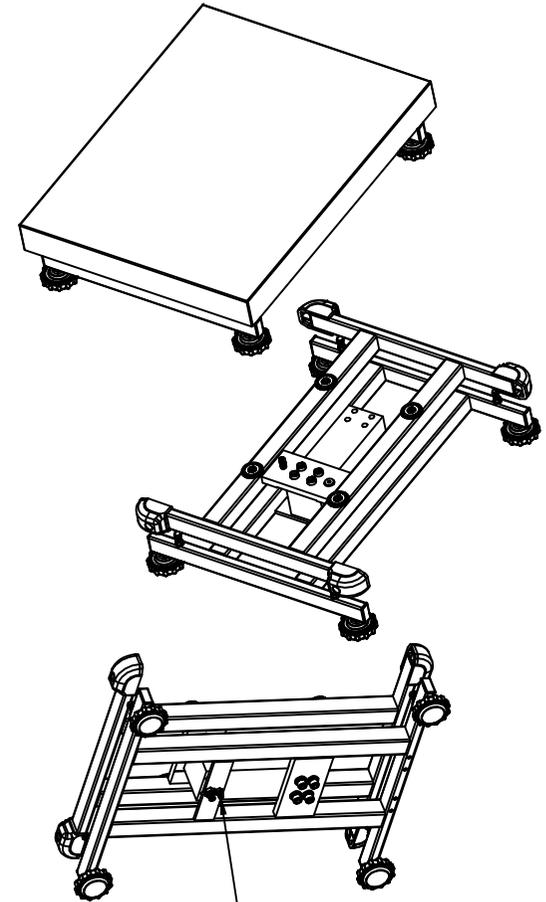



Transport protection screw

<small>TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DEC ANGLES ±0.1 FOR 0.X ±0.05 FOR 0.XX</small>		<b>KERN® KERN &amp; SOHN GmbH</b>	
<small>3RD ANGLE PROJECTION</small>		<b>TITLE:</b> TKFP 30V20LM-A with feet	
<b>DRAWN</b>	Y.J.Zhao	<b>MODEL NO.</b>	PB5040-30K-KERN
<b>CHECKED</b>	Tim.Zhao	<b>PART NO.</b>	130801200027
<b>APPROVED</b>	Tim.Zhao	<b>MATERIAL</b>	<b>FINISH</b>
<b>UNIT</b>	mm	<b>SCALE</b>	DO NOT SCALE DRAWING
			SHEET OF

A4

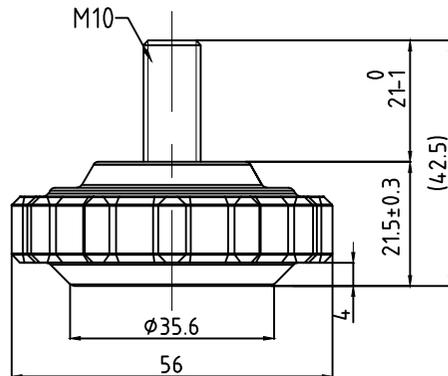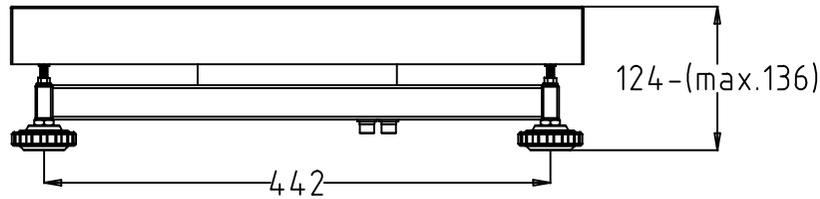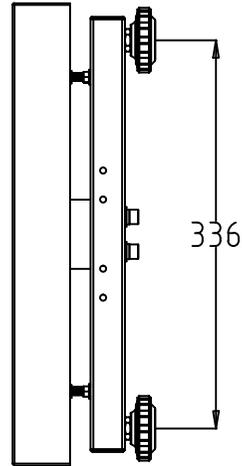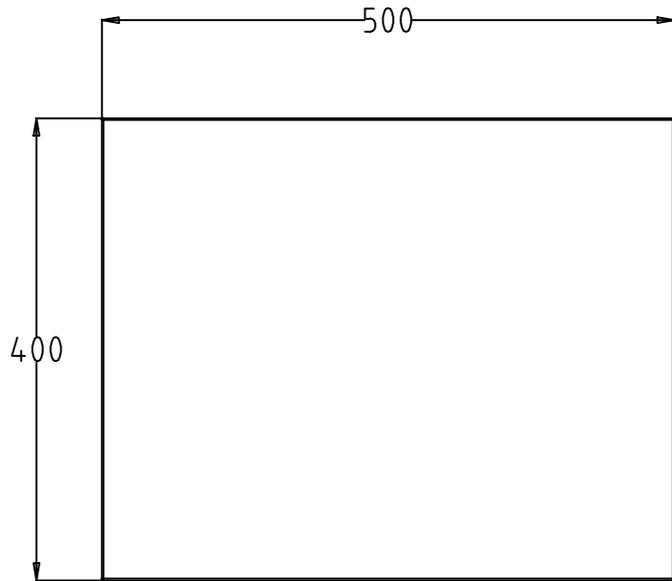




REVISIONS				
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	A0	Released	2023.9.19	Tim.Zhao

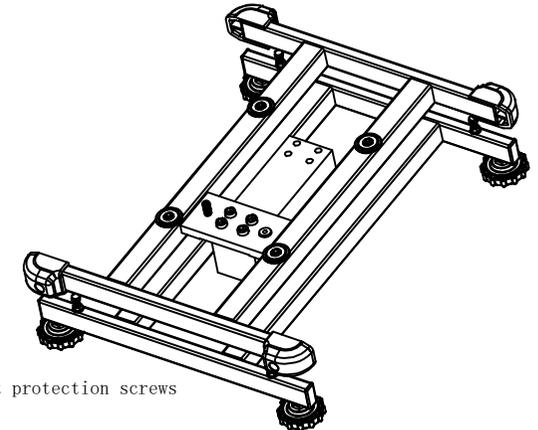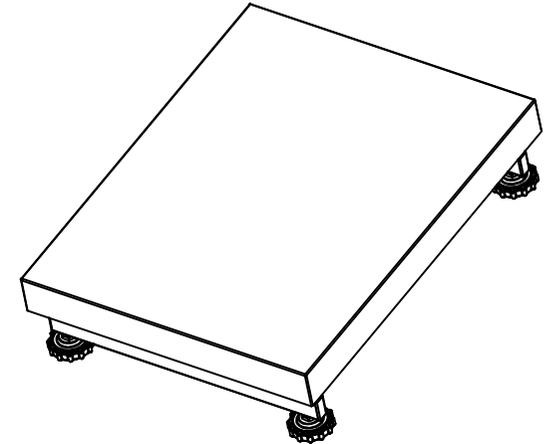


No transport protection screws

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DEC ANGLES ±0.1 FOR 0.X ±0.05 FOR 0.XX		±0.5		<b>KERN® KERN &amp; SOHN GmbH</b>	
3RD ANGLE PROJECTION DRAWN Y.J.Zhao		TITLE: TKFP 60V20LM-A with feet TKFP 150V20M-A with feet			
CHECKED	Tim.Zhao	MODEL NO.	PB5040-60K-KERN PB5040-150K-KERN	PART NO.	130801200024 130801200023
APPROVED	Tim.Zhao	MATERIAL		FINISH	
UNIT	mm	SCALE		DO NOT SCALE DRAWING	SHEET OF

A4


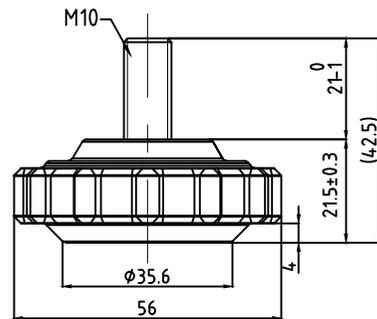
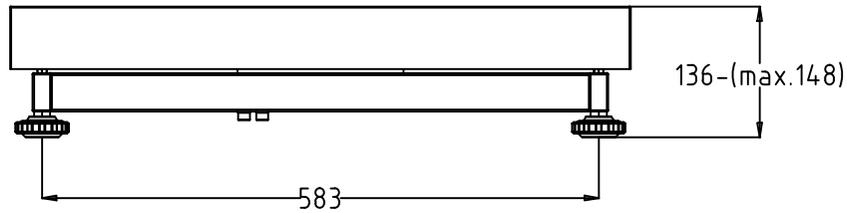
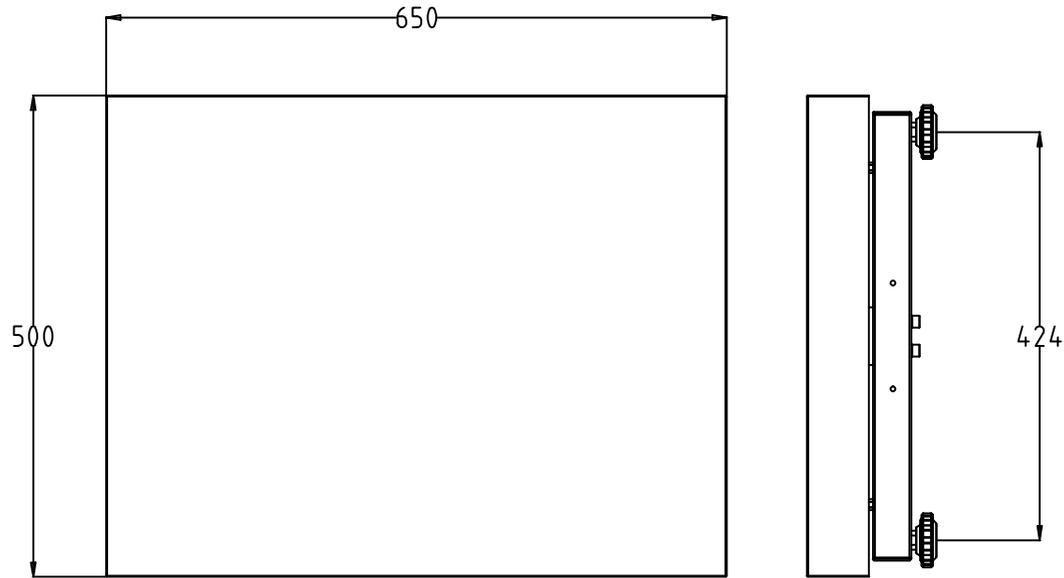


REVISIONS				
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	A0	Released	2023.9.19	Tim.Zhao

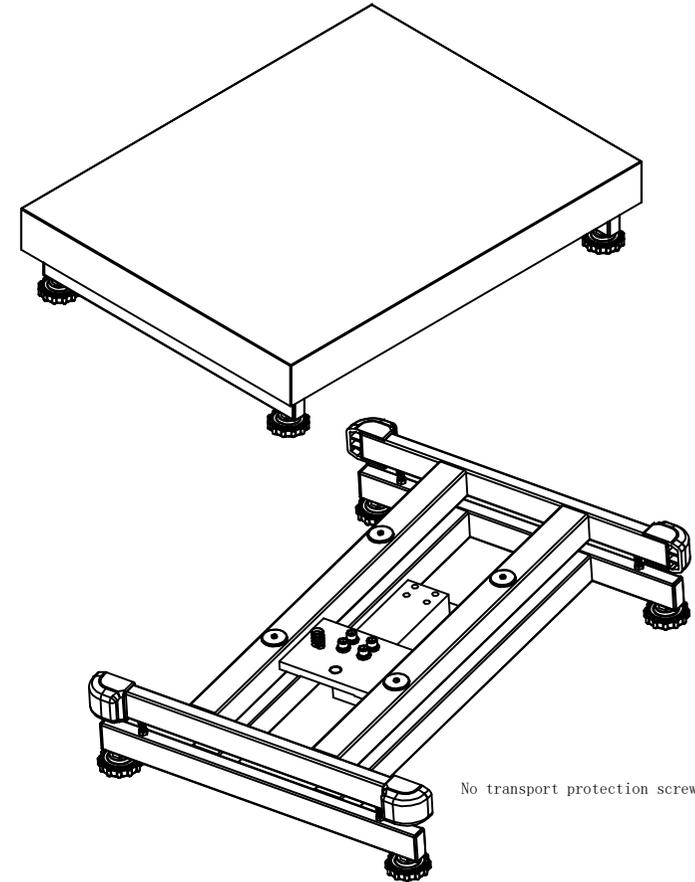


TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DEC ANGLES ±0.1 FOR 0.X ±0.05 FOR 0.XX		±0.5		<b>KERN® KERN &amp; SOHN GmbH</b>	
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE: TKFP 150V20LM-A with feet TKFP 300V20M-A with feet			
DRAWN	Y.J.Zhao	MODEL NO.	PB6550-150K-KERN PB6550-300K-KERN	PART NO.	130801300005 130801300006
CHECKED	Tim.Zhao	MATERIAL		FINISH	
APPROVED	Tim.Zhao				
UNIT	mm	SCALE	DO NOT SCALE DRAWING		SHEET OF

A4

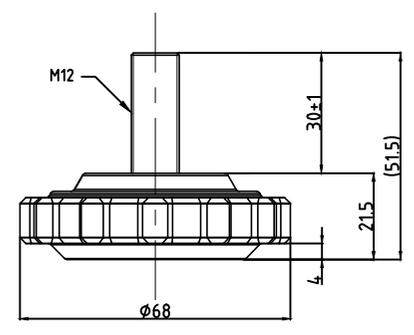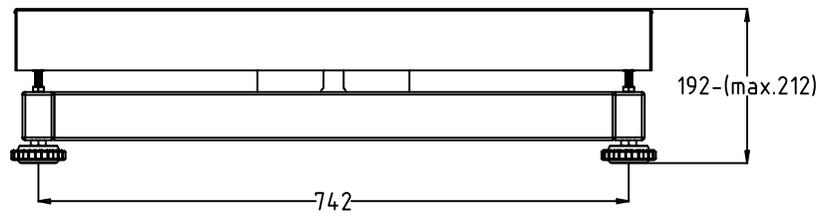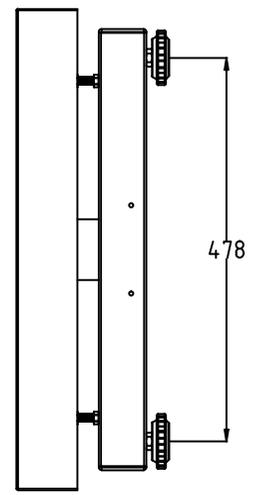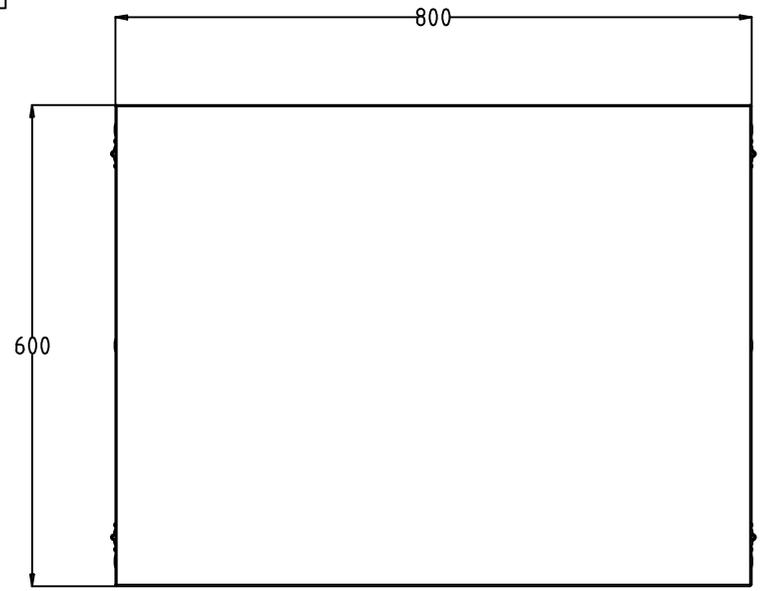

REVISIONS				
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	A0	Released	2023.9.19	Tim.Zhao

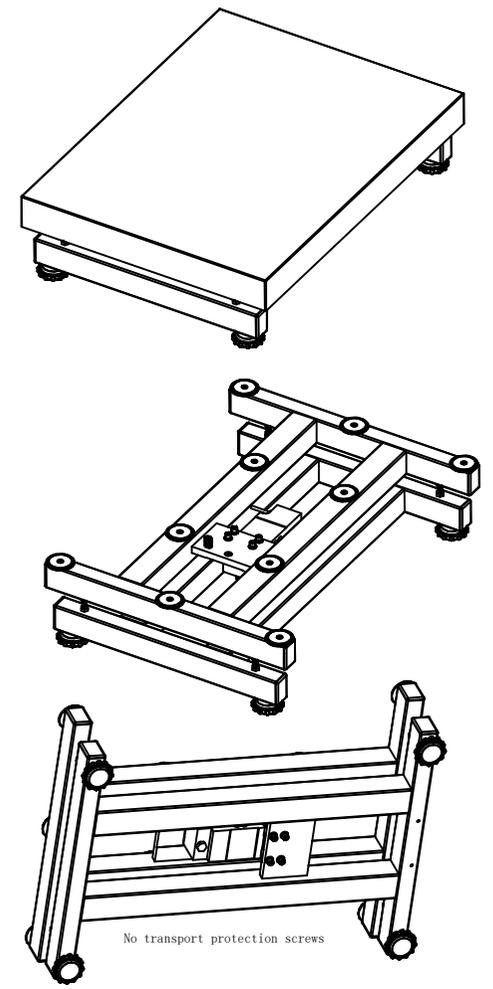

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DEC ANGLES ±0.5 ±0.1 FOR 0.X ±0.05 FOR 0.XX		<b>KERN® KERN &amp; SOHN GmbH</b>			
3RD ANGLE PROJECTION					TITLE: TKFP 600V20M-A with feet
DRAWN	Y.J.Zhao	MODEL NO.	PB6080-600K-KERN	PART NO.	130800300017
CHECKED	Tim.Zhao	MATERIAL		FINISH	
APPROVED	Tim.Zhao				
UNIT	mm	SCALE		DO NOT SCALE DRAWING	SHEET OF